



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Mode d'emploi

## Balance plate-forme

### KERN ECE

Version 1.1

05/2007

F



ECE-BA-f-0711



# KERN ECE

Version 1.1 05/2007

## Mode d'emploi Balance plate-forme

### Table des matières

<b>1</b>	<b>Données techniques</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Déclaration de conformité</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Indications fondamentales (généralités)</b>	<b>6</b>
3.1	Utilisation conforme à la destination de l'appareil	6
3.2	Utilisation inadéquate	6
3.3	Garantie	6
3.4	Vérification des moyens de contrôle	7
<b>4</b>	<b>Indications fondamentales concernant la sécurité</b>	<b>7</b>
4.1	Observez les indications du mode d'emploi	7
4.2	Formation du personnel	7
<b>5</b>	<b>Transport et stockage</b>	<b>7</b>
5.1	Contrôle à la réception de l'appareil	7
5.2	Emballage	7
<b>6</b>	<b>Déballage, installation et mise en service</b>	<b>8</b>
6.1	Lieu d'installation, lieu d'utilisation	8
<b>6.2</b>	<b>Déballage</b>	<b>8</b>
6.2.1	Installation	9
6.2.2	Volume de livraison	9
<b>6.3</b>	<b>Raccordement au secteur/ Alimentation par piles</b>	<b>9</b>
6.3.1	Raccordement au secteur	9
6.3.2	Fonctionnement sur piles / sur accu (en option)	9
<b>6.4</b>	<b>Première mise en service</b>	<b>11</b>
<b>6.5</b>	<b>Ajustage</b>	<b>11</b>
<b>6.6</b>	<b>Ajuster</b>	<b>11</b>

<b>7</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>12</b>
7.1	Pesage	12
7.2	Tarage	12
<b>8</b>	<b>Maintenance, entretien, élimination</b>	<b>13</b>
8.1	Nettoyage	13
8.2	Maintenance, entretien	13
8.3	Élimination	13
<b>9</b>	<b>Aide succincte en cas de panne</b>	<b>14</b>

## 1 Données techniques

<b>KERN</b>	<b>ECE10K10</b>	<b>ECE20K20</b>	<b>ECE50K50</b>
<i>Lecture</i>	10 g	20 g	50 g
<i>Portée</i>	10 kg	20 kg	50 kg
<i>Amplitude de tarage (soustractive)</i>	10 kg	20 kg	50 kg
<i>Reproductibilité</i>	10 g	20 g	50 g
<i>Linéarité</i>	± 20 g	± 40 g	± 100 g
<i>Poids d'ajustage (non pas joint), Ajustage/ tolérance selon M3</i>	5 kg	10 kg	20 kg
<i>Temps de stabilisation (ty- pique)</i>	2 - 3 sec.		
<i>Température ambiante</i>	+ 0° C .... + 40° C		
<i>Humidité</i>	max. 80 % (non condensée )		
<i>Boîtier (L x P x H) mm</i>	320 x 300 x 60		
<i>Plateau mm</i>	320 x 260		
<i>Poids net kg</i>	1,7		

## 2 Déclaration de conformité



**KERN & Sohn GmbH**

D-72322 Balingen-Frommern

Postfach 4052

E-Mail: [info@kern-sohn.de](mailto:info@kern-sohn.de)

Tel: 0049-[0]7433- 9933-0

Fax: 0049-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.de](http://www.kern-sohn.de)

### Konformitätserklärung

**Declaration of conformity for apparatus with CE mark**

**Konformitätserklärung für Geräte mit CE-Zeichen**

**Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE**

**Declaración de conformidad para aparatos con disitintivo CE**

**Dichiarazione di cofnromità per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE**

<b>English</b>	We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.
<b>Deutsch</b>	Wir erklären hiermit, daß das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.
<b>Français</b>	Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
<b>Español</b>	Manifetamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración est´a de acuerdo con las normas siguientes
<b>Italiano</b>	Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.

### Electronic Parcel Scale: KERN ECE

Mark applied	EU Directive	Standards
	89/336EEC EMC	EN 61000-3 : 2001 EN 61000-3 : 2000 EN 61000-3-3 : 1995+A1 : 2001 EN 61000-6-1 :2001

Date: 15.11.2005

Signature: 

Gottl. KERN & Sohn GmbH  
Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0, Fax +49-[0]7433/9933-149

### **3 Indications fondamentales (généralités)**

#### **3.1 Utilisation conforme à la destination de l'appareil**

La balance que vous avez achetée sert à la détermination de la valeur de pesée de matières devant être pesées. Elle est conçue pour être utilisée comme „balance non automatique“, c' à d. que les matières à peser seront posées manuellement et avec précaution au milieu du plateau de pesée. La valeur de pesée peut être lue une fois stabilisée.

#### **3.2 Utilisation inadéquate**

Ne pas utiliser la balance pour des pesées dynamiques. Dans le cas où de petites quantités des matières à peser sont retirées ou ajoutées, le dispositif de « compensation de stabilité » intégré dans la balance peut provoquer l'affichage de résultats de pesée erronés. (Exemple : lorsque des liquides dégoulinent lentement d'un récipient posé sur la balance.)

Ne pas laisser trop longtemps une charge sur le plateau de pesée. A long terme, cette charge est susceptible d'endommager le système de mesure.

Eviter impérativement de cogner la balance ou de charger cette dernière au-delà de la charge maximale indiquée (Max.) après déduction éventuelle d'une charge de tare déjà existante. Sinon, la balance pourrait être endommagée.

Ne jamais utiliser la balance dans des endroits où des explosions sont susceptibles de se produire. Le modèle série n'est pas équipé d'une protection contre les explosions.

Toute modification constructive de la balance est interdite. Ceci pourrait provoquer des résultats de pesée erronés, des défauts sur le plan de la technique de sécurité ainsi que la destruction de la balance.

La balance ne doit être utilisée que selon les prescriptions indiquées. Les domaines d'utilisation/d'application dérogeant à ces dernières doivent faire l'objet d'une autorisation écrite délivrée par KERN.

#### **3.3 Garantie**

La garantie n'est plus valable en cas

- de non-observation des prescriptions figurant dans notre mode d'emploi
- d'utilisation outrepassant les applications décrites
- de modification ou d'ouverture de l'appareil
- d'endommagement mécanique et d'endommagement lié à des matières ou des liquides
- de détérioration naturelle et d'usure
- de mise en place ou d'installation électrique inadéquates
- de surcharge du système de mesure

### **3.4 Vérification des moyens de contrôle**

Les propriétés techniques de mesure de la balance et du poids de contrôle éventuellement utilisé doivent être contrôlées à intervalles réguliers dans le cadre des contrôles d'assurance qualité. A cette fin, l'utilisateur responsable doit définir un intervalle de temps approprié ainsi que le type et l'étendue de ce contrôle. Des informations concernant la vérification des moyens de contrôle des balances ainsi que les poids de contrôle nécessaires à cette opération sont disponibles sur le site KERN ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)). Grâce à son laboratoire de calibrage accrédité DKD, KERN propose un calibrage rapide et économique pour les poids d'ajustage et les balances (sur la base du standard national).

## **4 Indications fondamentales concernant la sécurité**

### **4.1 Observez les indications du mode d'emploi**

Lisez attentivement la totalité de ce mode d'emploi avant l'installation et la mise en service de la balance, et ce même si vous avez déjà utilisé des balances KERN.

### **4.2 Formation du personnel**

L'appareil ne doit être utilisé et entretenu que par des collaborateurs formés à cette fin.

## **5 Transport et stockage**

### **5.1 Contrôle à la réception de l'appareil**

Nous vous prions de contrôler l'emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles.

### **5.2 Emballage**

Conservez l'ensemble des pièces de l'emballage d'origine pour le cas où l'appareil devrait être renvoyé au fabricant.

L'appareil ne peut être renvoyé que dans l'emballage d'origine.

Avant l'expédition, détachez tous les câbles raccordés et toutes les pièces démontables/amovibles.

Veillez à ce qu'aucune pièce, par ex. le bloc d'alimentation secteur etc., ne puisse glisser et être endommagée.

## 6 Déballage, installation et mise en service

### 6.1 Lieu d'installation, lieu d'utilisation

La balance a été construite de manière à pouvoir obtenir des résultats de pesée fiables dans les conditions d'utilisation d'usage.

Vous pouvez travailler rapidement et avec précision à condition d'installer votre balance à un endroit approprié.

***A cette fin, tenez compte des points suivants concernant le lieu d'installation:***

- Placer la balance sur une surface solide et plane;
- Eviter d'exposer la balance à une chaleur extrême ainsi qu'une fluctuation de température, par exemple en la plaçant près d'un chauffage, ou de l'exposer directement aux rayons du soleil;
- Protéger la balance des courants d'air directs pouvant être provoqués par des fenêtres ou des portes ouvertes;
- Eviter les secousses durant la pesée;
- Protéger la balance d'une humidité atmosphérique trop élevée, des vapeurs et de la poussière;
- N'exposez pas trop longtemps la balance à une humidité élevée. L'installation d'un appareil froid dans un endroit nettement plus chaud peut provoquer l'apparition d'une couche d'humidité (condensation de l'humidité atmosphérique sur l'appareil) non autorisée. Dans ce cas, laissez l'appareil coupé du secteur s'acclimater à la température ambiante pendant env. 2 heures.
- Eviter une charge électrostatique des matières à peser, du récipient et de la cage de pesée.

L'apparition de champs électromagnétiques ou de charges électrostatiques, ainsi que l'électricité instable peut provoquer des divergences d'affichage importantes (résultats de pesée erronés). Il faut alors installer la balance à un autre endroit.

### 6.2 Déballage

Sortir avec précaution la balance de l'emballage, retirer la pochette en plastique et installer la balance au poste de travail prévu à cet effet.

### 6.2.1 Installation

La balance doit être installée de manière à ce que le plateau de pesée soit placé exactement à l'horizontale.

### 6.2.2 Volume de livraison

**Équipement en série :**

<b>KERN ECB</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Balance</li><li>• Bloc d'alimentation secteur</li><li>• Mode d'emploi</li></ul>

### 6.3 Raccordement au secteur/ Alimentation par piles

#### 6.3.1 Raccordement au secteur

L'alimentation en courant s'effectue au moyen du bloc externe d'alimentation secteur. La valeur de tension imprimée sur l'appareil doit concorder avec la tension locale.

N'utilisez que des blocs d'alimentation secteur livrés par KERN. L'utilisation d'autres marques n'est possible qu'avec l'autorisation de Kern.

Tension de sortie adaptateur réseau: 9V DC (polarité: intérieur moins)

#### 6.3.2 Fonctionnement sur piles / sur accu (en option)

Ouvrir le couvercle qui couvre les piles en bas de la balance. Introduire des piles 6 x 1,5 volts (taille AA).

Fermer à nouveau le couvercle des piles.

Pour éviter une consommation inutile des piles, la balance se débranche automatiquement 3 minutes après la pesée.

En mode piles la balance dispose d'une fonction de coupure automatique, qui peut être activée ou désactivée dans le menu (chap. 7.5).

Lorsque les piles sont usées, „LO“ apparaît sur l'affichage. Appelez ON/OFF et échangez sur-le-champ les piles.


Si la balance n'est pas utilisée pendant un laps de temps prolongé, sortez les piles et conservez-les séparément. Les fuites du liquide des piles risqueraient d'endommager la balance.

**La pile fournie en série se recharge grâce à l'adaptateur livré avec le dispositif.**


La durée de fonctionnement des accus est d'env.100 heures.

La durée de chargement jusqu'à rechargement intégral est d'env. 10 heures.


## Montage des Accus:

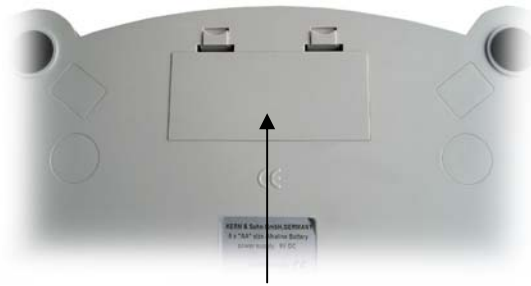

1. Enlever le couvercle du logement batterie

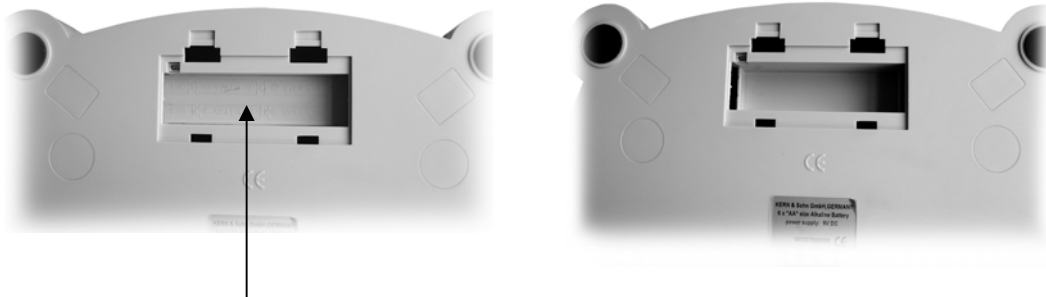

2. Enlever le palier en plastique par effet de levier

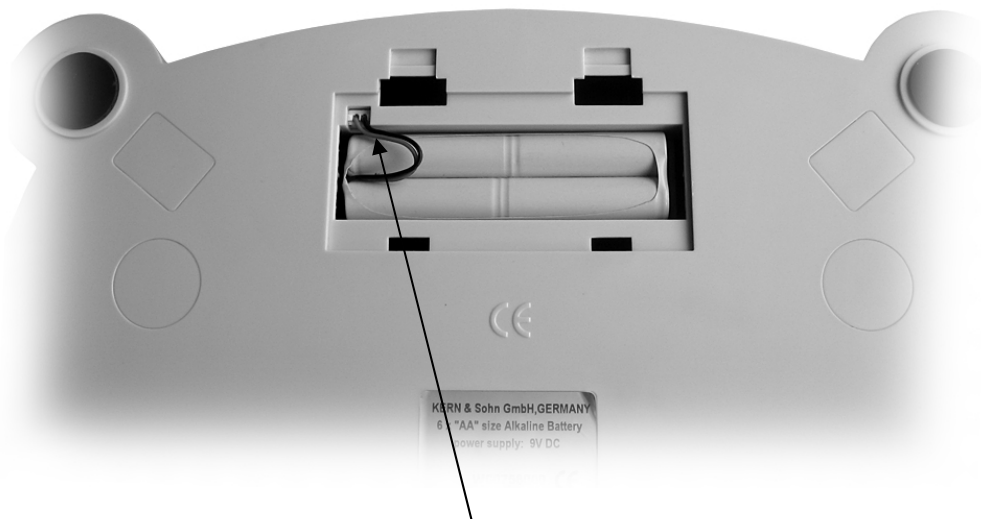

3. Mettre les accus et connecter

## 6.4 Première mise en service

Un temps de chauffe de 5 minutes intervenant après la mise en marche stabilise les valeurs de mesure.

La précision de la balance dépend de l'accélération due à la pesanteur. Il est impératif de tenir compte des indications du chapitre Ajustage.

## 6.5 Ajustage

 
 



Etant donné que la valeur d'accélération de la pesanteur varie d'un lieu à l'autre sur la terre, il est nécessaire d'adapter chaque balance – conformément au principe physique fondamental de pesée – à l'accélération de la pesanteur du lieu d'installation (uniquement si la balance n'a pas déjà été ajustée au lieu d'installation en usine). Ce processus d'ajustage doit être effectué à chaque première mise en service et après chaque changement de lieu d'installation et à fluctuations de température d'environs. Pour obtenir des valeurs de mesure précises, il est recommandé en supplément d'ajuster aussi périodiquement la balance en fonctionnement de pesée.

## 6.6 Ajuster

L'exactitude de la balance peut être à tout moment contrôlée et réglée à nouveau au moyen d'un poids d'ajustage.

### Procédure d'ajustage:

 Il faut vérifier que les conditions de l'environnement sont stables. Pour la stabilisation, un temps de chauffage court est approprié, d'environ 5 minutes.

Commande	Affichage
Allumer la balance avec la touche <b>ON/OFF</b>	
Maintenir enfoncée pendant 3 secondes la touche <b>TARE</b>  La valeur de poids demandée pour l'ajustage de la balance s'affiche	
Posez le poids d'ajustage demandé sur le plateau de pesée (voir chap. 1 „Données techniques“)  Peu de temps après apparaît:  En cas d'erreur d'ajustage ou de mauvais poids d'ajustage apparaît: Dans ce cas, couper l'alimentation électrique et répéter l'opération d'ajustage	 
Retirez le poids du plateau de pesée, le retour au mode de pesée normal s'effectue ensuite automatiquement. L'ajustage s'est déroulé correctement.	

## 7 Fonctionnement

### 7.1 Pesage

- La balance est branchée en appuyant sur la touche „**ON/OFF** “.
- La balance réalise un test automatique (durante 2 s),après quoi elle indique „**0.00**“.
- Si le poids est supérieur au champ de pesée admissible, elle affiche „**E**“ (=Surcharge).
- La balance est débranchée en appuyant une seule fois sur la touche „**ON/OFF**“ .

### 7.2 Tarage

- Brancher la balance avec la touche „**ON/OFF** “.et attendre l'affichage de „**0,00**“. Placer le poids de tare et appuyer sur touche **TARE**.
- L'indicateur de la balance saute à „**0.00**“.
- On peut introduire ensuite le produit à peser dans le récipient de tare et faire la lecture de la valeur de pesée.

## **8 Maintenance, entretien, élimination**

### **8.1 Nettoyage**

Avant le nettoyage, coupez l'appareil de la tension de fonctionnement.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (dissolvants ou produits similaires) mais uniquement un chiffon humidifié avec de la lessive de savon douce. Veillez à ce que les liquides ne puissent pas pénétrer dans l'appareil et frottez ensuite ce dernier avec un chiffon doux sec. Les poudres/restes d'échantillon épars peuvent être retirés avec précaution à l'aide d'un pinceau ou d'un aspirateur-balai.

**Retirer immédiatement les matières à peser renversées sur la balance.**

### **8.2 Maintenance, entretien**

L'appareil ne doit être ouvert que par des dépanneurs formés à cette fin et ayant reçu l'autorisation de KERN.

Avant d'ouvrir l'appareil, couper ce dernier du secteur.

### **8.3 Elimination**

L'élimination de l'emballage et de l'appareil doit être effectuée par l'utilisateur selon le droit national ou régional en vigueur au lieu d'utilisation.

## 9 Aide succincte en cas de panne

En cas d'anomalie dans le déroulement du programme, la balance doit être arrêtée pendant un court laps de temps et coupée du secteur. Le processus de pesée doit alors être recommencé depuis le début.

Aide:

### **Anomalie**

### **Cause possible**

- |   |  |
|---|--|
| <i>L'affichage de poids ne s'allume pas.</i>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>La balance n'est pas en marche.</i></li><li>• <i>La connexion au secteur est coupée (câble de secteur pas branché/défectueux).</i></li><li>• <i>Panne de tension de secteur.</i></li></ul>  |
| <i>L'affichage de poids change continuellement</i>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Courant d'air/circulation d'air</i></li><li>• <i>Vibrations de la table/du sol</i></li><li>• <i>Le plateau de pesée est en contact avec des corps étrangers.</i></li><li>• <i>Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie)</i></li></ul> |
| <i>Il est évident que le résultat de pesée est erroné</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>L'affichage de la balance n'est pas sur zéro</i></li><li>• <i>L'ajustage n'est plus bon.</i></li><li>• <i>Changements élevés de température.</i></li><li>• <i>Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie)</i></li></ul>                 |

Au cas où d'autres messages d'erreur apparaissent, arrêter puis rallumer la balance. Si le message d'erreur ne disparaît pas, informer le fabricant.