



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Instrução de uso

Balança de plataforma

KERN IFB

Versão 1.2
02/2010
P



IFB-BA-p-1012



KERN IFB

Versão 1.2 02/2010

Instrução de uso - Balança de plataforma

Índice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Dados técnicos | 4 |
| 2 | Revisão dos equipamentos | 7 |
| 2.1 | Revisão do teclado | 8 |
| 2.1.1 | Inserção numérica através das teclas de navegação | 9 |
| 2.2 | Revisão do visor | 9 |
| 3 | Indicações básicas (informações gerais) | 10 |
| 3.1 | Uso adequado | 10 |
| 3.2 | Uso inadequado | 10 |
| 3.3 | Garantia..... | 10 |
| 3.4 | Inspeção sobre os meios de controle..... | 10 |
| 4 | Indicações básicas de segurança | 10 |
| 4.1 | Seguimento das indicações contidas na instrução de uso..... | 11 |
| 4.2 | Treinamento do pessoal | 11 |
| 5 | Transporte e armazenagem | 11 |
| 5.1 | Controle no recebimento | 11 |
| 5.2 | Embalagem / transporte de retorno..... | 11 |
| 6 | Desembalagem e colocação | 12 |
| 6.1 | Locais de montagem e exploração..... | 12 |
| 6.2 | Desembalagem/ montagem | 12 |
| 6.3 | Tomada de rede | 13 |
| 6.4 | Ajustar | 13 |
| 6.5 | Aferição | 15 |
| 7 | Exploração | 16 |
| 7.1 | Ligar..... | 16 |
| 7.2 | Desligar | 16 |
| 7.3 | Zerar | 16 |
| 7.4 | Pesagem simplificada..... | 16 |
| 7.5 | Pesagem com tara | 17 |
| 7.6 | Pesagem com margem de tolerância..... | 17 |
| 7.7 | Totalização manual | 20 |
| 7.8 | Totalização automática..... | 22 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 7.9 | Pesagem de animais | 23 |
| 7.10 | Bloqueio do teclado | 23 |
| 7.11 | Retroiluminação do visor | 23 |
| 7.12 | Função de autodesconectante „AUTO OFF” | 24 |
| 8 | Menu | 25 |
| 9 | Conservação, manutenção em bom estado, utilização | 27 |
| 9.1 | Limpeza | 27 |
| 9.2 | Conservação, manutenção em bom estado | 27 |
| 9.3 | Utilização | 27 |
| 9.4 | Comunicados de erros | 27 |
| 10 | Saída de dados RS 232C | 28 |
| 10.1 | Dados técnicos | 28 |
| 10.2 | Modo de impressora | 29 |
| 10.3 | Transmissão contínua de dados | 29 |
| 11 | Auxílio em caso de pequenas avarias | 30 |

1 Dados técnicos

| KERN | IFB 6K1DM | IFB 15K2DM | IFB 15K2DLM |
|--|--|-------------------|--------------------|
| Precisão de leitura (d) | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g |
| Gama de pesagem (Máx.) | 3 kg / 6 kg | 6 kg / 15 kg | 6 kg / 15 kg |
| Carga mínima (Mín.) | 20 g | 40 g | 40 g |
| Legibilidade (e) | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g |
| Classe de aferição | III | III | III |
| Reprodutibilidade | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g |
| Linearidade | ± 1 g / 2 g | ± 2 g / 5 g | ± 2 g / 5 g |
| Peso de calibração recomendável, não acrescentado (classe) | 6 kg (M1) | 15 kg (M1) | 15 kg (M1) |
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | | |
| Tempo de aumento do volume do sinal (típico) | 2 s | | |
| Unidade de peso | kg | | |
| Função Auto-Off | possibilidade de escolha 5, 15 minutos | | |
| Temperatura ambiente | de -10°C a 40°C | | |
| Humidade do ar no ambiente | de 0% a 80% (sem condensação) | | |
| Alimentação elétrica | tensão de alimentação 220 V – 240 V, 50 Hz | | |
| | transformador, tensão secundária 9 V, 800 mA | | |
| Medidas do visor (L x P x A) mm | 250 x 160 x 58 | | |
| Superfície de pesagem mm | 300 x 240 x 80 | 300 x 240 x 80 | 400 x 300 x 80 |
| Peso líq. kg | 6.5 | 6.5 | 11 |
| Interface | RS 232 | | |

| KERN | IFB 30K5DM | IFB 60K10DM | IFB 60K10DLM |
|--|--|--------------------|---------------------|
| Precisão de leitura (d) | 5 g / 10 g | 10 g / 20 g | 10 g / 20 g |
| Gama de pesagem (Máx.) | 15 kg / 30 kg | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg |
| Carga mínima (Mín.) | 100 g | 200 g | 200 g |
| Legibilidade (e) | 5 g / 10 g | 10 g / 20 g | 10 g / 20 g |
| Classe de aferição | III | III | III |
| Reprodutibilidade | 5 g / 10 g | 10 g / 20 g | 10 g / 20 g |
| Linearidade | ± 5 g / 10 g | ± 10 g / 20 g | ± 10 g / 20 g |
| Peso de calibração recomendável, não acrescentado (classe) | 30 kg (M1) | 60 kg (M1) | 60 kg (M1) |
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | | |
| Tempo de aumento do volume do sinal (típico) | 2 s | | |
| Unidade de peso | kg | | |
| Função Auto-Off | possibilidade de escolha 5, 15 minutos | | |
| Temperatura ambiente | de -10°C a 40°C | | |
| Humidade do ar no ambiente | de 0% a 80% (sem condensação) | | |
| Alimentação elétrica | tensão de alimentação 220 V – 240 V, 50 Hz | | |
| | transformador, tensão secundária 9 V, 800 mA | | |
| Medidas do visor (L x P x A) mm | 250 x 160 x 58 | | |
| Superfície de pesagem mm | 400 x 300 x 80 | 400 x 300 x 80 | 500 x 400 x 80 |
| Peso líq. kg | 11 | 11 | 18 |
| Interface | RS 232 | | |












 

 
| KERN | IFB 150K20DM | IFB 150K20DLM | IFB 300K50DM |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Precisão de leitura (d) | 20 g / 50 g | 20 g / 50 g | 50 g / 100 g |
| Gama de pesagem (Máx.) | 60 kg / 150 kg | 60 kg / 150 kg | 150 kg / 300 kg |
| Carga mínima (Mín.) | 400 g | 400 g | 1000 g |
| Legibilidade (e) | 20 g / 50 g | 20 g / 50 g | 50 g / 100 g |
| Classe de aferição | III | III | III |
| Reprodutibilidade | 20 g / 50 g | 20 g / 50 g | 50 g / 100 g |
| Linearidade | ± 20 g / 50 g | ± 20 g / 50 g | ± 50 g / 100 g |
| Peso de calibração recomendável, não acrescentado (classe) | 150 kg (M1) | 150 kg (M1) | 300 kg (M1) |
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | | |
| Tempo de aumento do volume do sinal (típico) | 2 s | | |
| Unidade de peso | kg | | |
| Função Auto-Off | possibilidade de escolha 5, 15 minutos | | |
| Temperatura ambiente | de -10°C a 40°C | | |
| Humidade do ar no ambiente | de 0% a 80% (sem condensação) | | |
| Alimentação elétrica | tensão de alimentação 220 V – 240 V, 50 Hz | | |
| | transformador, tensão secundária 9 V, 800 mA | | |
| Medidas do visor (L x P x A) mm | 250 x 160 x 58 | | |
| Superfície de pesagem mm | 500 x 400 x 80 | 650 x 500 x 80 | 650 x 500 x 80 |
| Peso líq. kg | 18 | 24 | 24 |
| Interface | RS 232 | | |

2 Revisão dos equipamentos





1. Estado de carregamento da pilha
2. Campo de teclas
3. Indicação de peso
4. Sinais de tolerância, ver cap. 7.6
5. Unidade de peso
6. Pé de rosca regulável
7. Niveladora (debaixo do prato de pesagem)


2.1 Revisão do teclado




| Tecla | Função |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Ligar/desligar |
|  Tecla de navegação  | <ul style="list-style-type: none"> Zerar Confirmação de dados introduzidos |
|  Tecla de navegação  | <ul style="list-style-type: none"> Tarar Durante a inserção numérica aumento de valor do algarismo piscante No menu rebobinamento para frente |
|  Tecla de navegação  | <ul style="list-style-type: none"> Visor da soma total Escolha do algarismo ao lado direito |
|  Tecla de navegação  | <ul style="list-style-type: none"> Adição do valor da pesagem à memória da soma Escolha do algarismo ao lado esquerdo |
|  C | <ul style="list-style-type: none"> Transferência dos dados de pesagem através da interface Cancelamento |
|  ESC | <ul style="list-style-type: none"> Comutação da indicação „Peso bruto” ↔ „Peso líquido” Volta ao menu / modo de pesagem |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Chamada da função de pesagem de animais |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Chamada da pesagem com margem de tolerância |
|  MC | <ul style="list-style-type: none"> Cancelamento da memória da soma |

2.1.1 Inserção numérica através das teclas de navegação

⇒ Pressionar a tecla , o parâmetro atual será projetado. Primeiro algarismo pisca e pode ser mudado agora.

 
⇒ Se o primeiro dígito deve permanecer inalterado, pressionar a tecla  - o segundo dígito vai começar a piscar.

Cada pressão da tecla  altera a indicação para um dígito sucessivo, uma nova indicação do primeiro dígito ocorre após último dígito.

⇒ Para mudar os dígitos selecionados (piscantes), pressionar a tecla  tão freqüentemente até que o valor desejado apareça. Em seguida, pressionando a tecla  escolher dígitos consecutivos e mudá-los através da tecla .

⇒ Terminar a entrada de dados pressionando a tecla .

2.2 Revisão do visor

| Indicação | Significado |
|---|--|
|  | Capacidade da pilha esgotar-se-á daqui a pouco |
| STABLE | Indicador de estabilização |
| ZERO | Indicação de zero |
| GROSS | Peso bruto |
| NET | Peso líquido |
| AUTO | Totalização automática ativa |
| Kg | Unidade de peso |
| M+ | Totalizar |
| Diodo LED + / ✓ / - | Indicadores ao pesar com margem de tolerância |

3 Indicações básicas (informações gerais)

3.1 Uso adequado

A balança que você adquiriu serve para a determinação de pesos (valores de pesagem) de materiais pesados. Deve ser tratada como “balança não-autônoma”, isto é, os objetos pesados devem ser colocados manual e cuidadosamente no centro do prato de pesagem. O valor de pesagem poderá ser lido quando estiver estável.

3.2 Uso inadequado

Não utilizar a balança para pesagem dinâmica. Caso a quantidade do material pesado for aumentada ou diminuída insignificamente, o mecanismo de “compensação – estabilização” implantado na balança pode causar a projeção de resultados errôneos de pesagem! (Exemplo: vazamento lento de líquido do recipiente que se encontra sobre a balança). O prato de pesagem não pode sofrer sobrecarga prolongadamente. Isto pode acarretar danificação do mecanismo de medição. Evitar completamente golpes e sobrecargas do prato de pesagem acima do valor máximo (Máx.) dado, diminuindo o valor de tara já existente. Isto poderia danificar a balança.

Jamais fazer uso da balança em locais onde haja risco de explosão. A produção em série não possui proteção anti-explosão.

Jamais realizar modificações na construção da balança. Isto pode causar resultados de pesagem errôneos, violação das condições técnicas de segurança, bem como destruição do equipamento.

A balança pode ser usada somente de acordo com as determinações expostas. Outros modos de uso ou aplicação dependem da permissão por escrito por parte da firma KERN.

3.3 Garantia

A garantia expira em caso de:

- não observação de nossas determinações contidas na instrução de uso;
- uso em desacordo com as devidas aplicações;
- modificações ou abertura do equipamento;
- danificação mecânica ou causada por efeitos externos, líquidos, desgaste natural;
- regulagem imprópria ou instalação elétrica incorreta;
- sobrecarga do mecanismo de medição.

3.4 Inspeção sobre os meios de controle

Dentro do sistema de garantia de qualidade deve-se em espaços de tempo regulares verificar as propriedades técnicas de medição da balança e eventualmente do peso de controlo metrológico disponível. Neste sentido, um usuário responsável deve determinar espaços de tempo correspondentes, bem como a espécie e âmbito de tais controles. As informações relativas à inspeção sobre os meios de controle, tais como balanças, como também os pesos de controlo metrológico indispensáveis estão a disposição no sítio da empresa KERN (www.kern-sohn.com). Os pesos de controlo metrológico e as balanças podem ser calibradas de forma rápida e barata num laboratório de calibração com crédito DKD (Deutsche Kalibrierdienst) da empresa KERN (restabelecimento das normas vigentes em determinado país).

4 Indicações básicas de segurança

4.1 Seguimento das indicações contidas na instrução de uso

Antes de regular e colocar em funcionamento a balança, deve-se ler com muita atenção a instrução de uso, mesmo no caso de você já possuir experiência com as balanças da empresa KERN.

4.2 Treinamento do pessoal

O equipamento pode ser usado e conservado somente por operadores treinados.

5 Transporte e armazenagem

5.1 Controle no recebimento

Deve-se imediatamente ao recebimento do pacote conferir se existem danos visíveis, sendo o mesmo feito após a desembalagem do dispositivo.

5.2 Embalagem / transporte de retorno



- ⇒ Todas as peças da embalagem original deverão ser guardadas para a eventualidade de um envio de retorno.
- ⇒ Para o transporte de retorno deve-se utilizar só a embalagem original.
- ⇒ Antes do envio deverão ser desligadas todas as peças soltas/móveis e os cabos.
- ⇒ Devem ser montados novamente os dispositivos de segurança no transporte, se existirem.
- ⇒ Todas as peças, p. ex. a proteção contra o vento em vidro, prato de pesagem, transformador etc., devem ser protegidas contra deslizamentos e danificações.

6 Desembalagem e colocação

6.1 Locais de montagem e exploração

As balanças foram fabricadas de modo que, em condições normais de exploração, sejam obtidos resultados de pesagem idôneos.

A escolha de um local adequado para a balança garante sua operação rápida e precisa.

No local de instalação devem ser observados os seguintes critérios:

- instalar a balança numa área estável e plana;
- evitar temperaturas extremas, como também oscilações de temperatura que podem surgir p.ex. próximo a aquecedores ou em locais expostos diretamente à ação dos raios solares;
- proteger contra a ação direta de correntezas de vento causada pela permanência de portas e janelas abertas;
- evitar golpes durante a pesagem;
- proteger a balança da ação de alta humidade do ar, vapores e poeira;
- não colocar a balança sob a ação por tempo prolongado de forte humidade. Uma humidificação imprópria (condensação da humidade do ar no dispositivo) poderá surgir, se o equipamento em estado frio for colocado num local significativamente mais quente. Neste caso, o equipamento deverá permanecer por aproximadamente 2 horas desligado da rede, para que haja uma devida aclimatização ao meio.
- evitar cargas estáticas oriundas do material pesado, recipiente da balança e proteção contra o vento.
- Graças à utilização do grau de proteção IP 67, de acordo com a norma DIN EN 60529, a balança pode ser usada por um curto período em área úmida.

Em caso de surgimento de pólos eletromagnéticos (p.ex. de telemóveis ou equipamentos de rádio), cargas estáticas, como também carregamento elétrico instável, podem ocorrer consideráveis erros nos resultados da pesagem. Deve-se então mudar a localização da balança ou eliminar a fonte de interferência.

6.2 Desembalagem/ montagem


Retirar a balança da embalagem com prudência, removendo a bolsa plástica e instalando a balança no lugar destinado para a operação da mesma.

Extensão de fornecimento / acessórios de série:

- Balança
- Transformador
- Instrução de uso

Só uma balança nivelada com precisão garante os resultados de pesagem exatos. A balança deve ser nivelada à primeira instalação e após cada mudança de sua localização.

- ⇒ Remover o prato de pesagem porque a niveladora está debaixo dele.
- ⇒ Nivelar a balança através dos pés de rosca reguláveis. A bobina de ar na niveladora deve estar no lugar determinado.

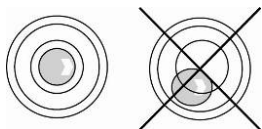


6.3 Tomada de rede

A alimentação elétrica realiza-se através do transformador externo. O valor da tensão impresso no transformador deve estar de acordo com a tensão local. Deve-se usar somente transformadores originais da firma KERN. A utilização de outros produtos depende da aprovação da firma KERN.




6.4 Ajustar

Pelo fato da aceleração gravitacional não ser igual em cada lugar da Terra, a balança deve ser adaptada – de acordo com o princípio de pesagem resultante das bases da física – à aceleração reinante no local de instalação da balança (somente se a balança não tiver sido já calibrada de fábrica no local de instalação). Tal processo de ajustar deve ser efetuado antes da primeira colocação em uso, após cada mudança de localização da balança, como também em caso de oscilação da temperatura ambiente. Para a obtenção de valores de medição precisos, é recomendável adicionalmente ajustar a balança ciclicamente também no modo de pesagem.

- i** • No caso de balanças aferidas o acesso ao bloco do menu „P2 CAL” está bloqueado. Para ganhar acesso ao menu, é preciso destruir o lacre e usar o comutador de aferição (ver cap. 6.5).
Após destruir o lacre e antes de usar a balança novamente em aplicações que requerem aferição, a balança deve ser aferida outra vez pelo organismo notificado e autorizado. A balança tem que ser marcada adequadamente mediante a colocação dum novo lacre.
Observar os avisos relativos à aferição (ver cap. 6.5).
- O peso de calibração usado depende das possibilidades da balança. Na medida do possível, ajustar com peso aproximado à carga máxima da balança. Informações sobre pesos de controlo metrológico você pode encontrar na Internet acessando: <http://www.kern-sohn.com>.
- Cuidar para que as condições do meio estejam estáveis. Para a estabilização é indispensável um período de aquecimento.

⇒ Ligar o aparelho e durante o autodiagnóstico pressionar a tecla .


Pn

⇒ Pressionar sucessivamente as teclas ,  e , o primeiro bloco de menu „PO CHK” será projetado.

POCHK

⇒ Pressionar de novo a tecla , até que surja o comunicado „P2 CAL”.


P2CAL

⇒ Pressionar a tecla , o primeiro ponto do menu „COUNT” será projetado. **Em balanças aferidas, apertar antes o interruptor de ajuste.**


Count

⇒ Pressionar de novo a tecla , até que surja o comunicado „CAL”.

CAL

⇒ Pressionar a tecla .

UnLd

⇒ Esperar pela projeção do indicador de estabilização, e depois pressionar a tecla . Deve-se tomar cuidado para que no prato de pesagem não se encontrem nenhuns objetos.

STABLE
UnLd


⇒ O peso de calibração atualmente escolhido será projetado.

15.000 kg

⇒ Para mudá-lo, escolher o ajuste desejado através das teclas de navegação (ver cap. 2.1.1), a posição ativa pisca a cada vez.

STABLE
LoAd

⇒ Confirmar pressionando a tecla .

⇒ Colocar cuidadosamente o peso de calibração no centro do prato de pesagem. Esperar pela projeção do indicador de estabilização, e depois pressionar a tecla .

PASS

⇒ Após finalizar com sucesso o ajustamento, o aparelho será automaticamente comutado de volta ao modo de pesagem.

STABLE
ZERO
GROSS
0.000 kg

- i** • Em caso do erro de ajustamento ou peso de calibração incorreto, o comunicado de erro será projetado - repetir o processo de ajustamento.

6.5 Aferição

Informações gerais:

De acordo com a directiva 90/384/CEE as balanças devem ser aferidas, caso forem utilizadas nos seguintes modos (âmbito determinado legalmente):

- a) no comércio, quando o preço da mercadoria é determinado pelo seu peso;
- b) na produção de medicamentos nas farmácias, bem como em análises em laboratórios médicos e farmacêuticos;
- c) para fins administrativos;
- d) para a produção de embalagens prontas.

Em caso de dúvida, dirija-se à Repartição de Medidas e Pesos local.

Indicações relativas a aferição:


É preferível que a balança aferida tenha permissão do tipo que está em vigor no território da CE. Caso a balança seja usada num dos âmbitos descritos acima, exigindo-se aferição, então a mesma deverá ser e regularmente renovada. Cada nova aferição realiza-se de acordo com as recomendações obrigatórias em dado país. P.ex. na Alemanha o período de validade da aferição de balanças dura, via de regra, aproximadamente 2 anos. Devem ser observadas as recomendações legais obrigatórias no país onde será utilizada!



- Aferição do sistema de pesagem sem lacres não é válida.

Avisos relativos aos sistemas de pesagem aferidos


Localização dos lacres e do comutador de aferição

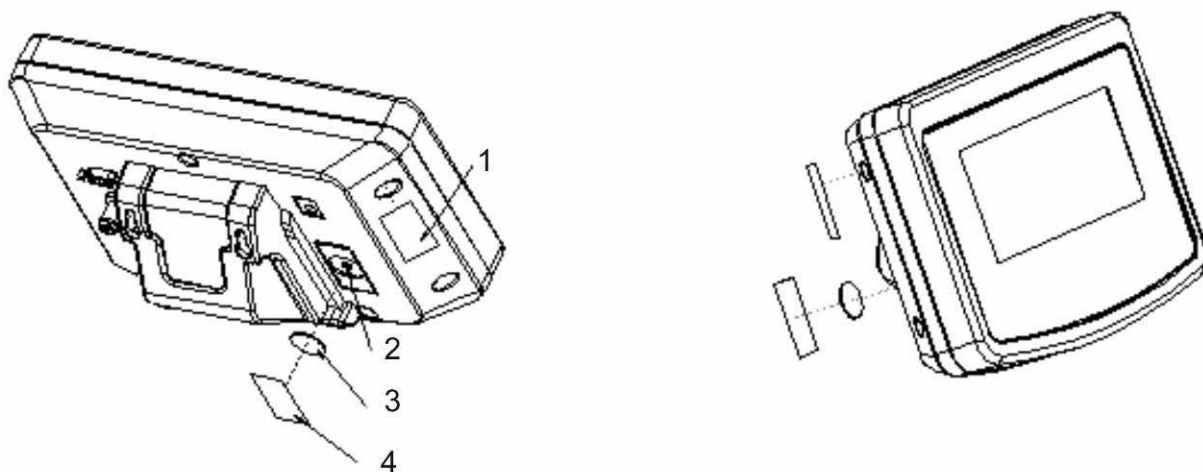

1. Lacre autodestrutivo
2. Comutador de aferição
3. Tampa de proteção do comutador de aferição
4. Lacre autodestrutivo

7 Exploração

7.1 Ligar

- ⇒ Pressionar a tecla , o autodiagnóstico do aparelho está sendo realizado, o estado do contador de aferição e número interno do aparelho projetam-se. O aparelho está pronto a pesar logo após a projeção da indicação de peso.




7.2 Desligar

- ⇒ Apertar o botão , a indicação apagar-se-á.

7.3 Zerar

A zeragem corrige a influência de pequenas impurezas sobre o prato de pesagem. Âmbito de zeragem $\pm 2\%$ Máx.

O aparelho está equipado com a função da zeragem automática, se for preciso, o aparelho pode ser zerado em qualquer momento agindo da seguinte maneira.

- ⇒ Descarregar o sistema de pesagem.
- ⇒ Pressionar a tecla , a indicação de zero e visor ZERO aparecerão.



7.4 Pesagem simplificada

- ⇒ Pôr o material pesado.
- ⇒ Aguardar a projeção do indicador de estabilização **ESTÁVEL**.
- ⇒ Ler o resultado da pesagem.




Advertência de sobrecarga

Evitar absolutamente sobrecargas do aparelho acima do valor máximo (Máx.) dado, diminuindo o valor de tara já existente. Isso poderia danificar o aparelho.



Ultrapassagem da carga máxima é sinalizada por meio da indicação „----” e um sinal sonoro. Descarregar o sistema de pesagem ou diminuir a carga preliminar.

7.5 Pesagem com tara

- ⇒ Colocar o recipiente de pesagem. Quando o controle de estabilização for terminado com sucesso, apertar o botão . A indicação de zero e o indicador NET serão projetados.



O peso do recipiente fica guardado na memória da balança.

- ⇒ Pesar o material, o peso líquido será projetado.
- ⇒ Retirado o recipiente de balança, seu peso é indicado como valor negativo.
- ⇒ O processo de tarar pode ser repetido qualquer número de vezes, por exemplo ao pesar alguns ingredientes da mistura (pesagem cumulativa). O limite é alcançado no momento de esgotamento da gama completa de pesagem.
- ⇒ A tecla  permite comutar entre o peso líquido e bruto.
- ⇒ Para anular o valor da tara, tirar a carga do prato de pesagem e pressionar a tecla .

7.6 Pesagem com margem de tolerância

Durante a pesagem com margem de tolerância é possível determinar o valor limite máximo e mínimo, e assim garantir que o material pesado esteja exatamente dentro dos limites de tolerância definidos.

Durante o controle de tolerância, como ao dosar, parcelar ou sortear, o aparelho sinaliza ultrapassagem do valor limite máximo ou mínimo por meio do sinal ótico e acústico.

Sinal acústico:

O sinal acústico depende do acerto no bloco de menu „BEEP”.


As possibilidades de escolha:

- no Sinal acústico desligado.
- ok Sinal acústico é emitido quando o material pesado está dentro da faixa de tolerância.
- ng Sinal acústico é emitido quando o material pesado está além da faixa de tolerância.


Sinal ótico:

Três lâmpadas coloridas de sinal luminoso mostram se o material pesado encontra-se dentro de dois limites de tolerância.

Lâmpadas de sinal luminoso fornecem seguintes informações:

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | + | Material pesado acima do limite máximo da tolerância. | Lâmpada vermelha de sinal luminoso está iluminada. |
| | ✓ | Material pesado dentro da faixa de tolerância. | Lâmpada de sinal verde está iluminada |
| | - | Material pesado abaixo do limite mínimo da tolerância. | Lâmpada vermelha de sinal luminoso está iluminada. |


Ajustes para pesagem com tolerância podem ser entrados abrindo o bloco de menu „P0 CHK” (ver cap. 8) ou mais rápido através da combinação de teclas

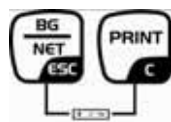


Ajustes

⇒ No modo de pesagem pressionar simultaneamente as teclas




⇒ Pressionar a tecla , aparecerá a indicação que serve para entrar o valor limite mínimo SET I.








⇒ Pressionar a tecla , o parâmetro atual será projetado.

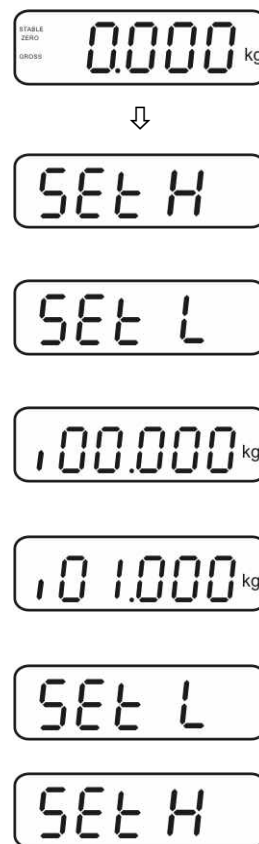⇒ Usando as teclas de navegação (ver cap. 2.1.1) entrar o valor limite mínimo, p. ex. 1.000 kg, a posição ativa pisca a cada vez.

⇒ Confirmar os dados entrados pressionando a tecla .

⇒ Através da tecla  escolher a indicação SET H.



- ⇒ Pressionar a tecla , aparecerá o ajuste atual do valor limite máximo.
- ⇒ Usando as teclas de navegação (ver cap. 2.1.1) entrar o valor limite máximo, p. ex. 1.100 kg, a posição ativa pisca a cada vez.
- ⇒ Confirmar os dados entrados pressionando a tecla .
- ⇒ Através da tecla  escolher a indicação BEEP.
- ⇒ Pressionar a tecla , o acerto atual do sinal acústico será projetado.
- ⇒ Escolher o ajuste desejado (no, ok, ng) através da tecla .
- ⇒ Confirmar os dados entrados pressionando a tecla .
- ⇒ Pressionar a tecla , o sistema de pesagem está no modo de pesagem com tolerância. A partir deste momento ocorre uma classificação se o material pesado encontra-se dentro de dois limites de tolerância.

101.100 kg

SETH

BEEP

ot

BEEP

STABLE ZERO
GROSS 0.000 kg


Pesagem com margem de tolerância

- ⇒ Tarar usando o recipiente de pesagem.
- ⇒ Colocar o material pesado, o controle de tolerância será iniciado.




- Controle de tolerância está inativo quando o peso está abaixo de 20 d.
- Para anular o valor limite, entrar o valor „00.000 kg”.

7.7 Totalização manual

Esta função permite adicionar valores de pesagem individuais à memória da soma mediante a pressão da tecla  e imprimi-los após ligar uma impressora opcional.

- Ajuste do menu:
„P1 COM,” ⇒ „MODE” ⇒ „PR2”, ver cap. 8.
- A função de totalização está inativa quando o peso está abaixo de 20 d.


Totalizar:

- ⇒ Pôr o material pesado A.
Esperar até que apareça o indicador de estabilização **ESTÁVEL**, em seguida pressionar a tecla . O valor do peso é memorizado e imprimido após conectar uma impressora opcional.



- ⇒ Remover o material pesado. Outro material pesado pode ser adicionado somente quando a indicação é \leq zero.





- ⇒ Pôr o material pesado B.
Esperar até que apareça o indicador de estabilização, em seguida pressionar a tecla . O valor do peso é adicionado à memória da soma e se for preciso imprimido. O número de pesagens e peso serão projetados sucessivamente por 2 s.



- ⇒ Se for preciso, totalizar o material pesado sucessivo da maneira descrita acima. É preciso lembrar que o sistema de pesagem deve ser descarregado no intervalo entre as diferentes pesagens.
- ⇒ Este processo pode ser repetido freqüentemente até esgotar capacidades do sistema de pesagem.

Projeção dos dados de pesagem memorizados:

- ⇒ Pressionar a tecla , o número de pesagens e peso serão projetados sucessivamente por 2 s. Para receber a impressão, pressionar a tecla  durante esta indicação.

Remoção dos dados de pesagem:

⇒ Pressionar simultaneamente as teclas  e . Os dados na memória da soma serão apagados.



Exemplo da impressão:

| | | |
|---------|---|---|
| ***** | | |
| NO. 1 | ← | 1 |
| 1.000kg | | |
| ***** | | |
| NO. 2 | ← | 2 |
| 0.500kg | | |
| ***** | | |
| NO. 3 | ← | 3 |
| 0.700kg | | |
| ***** | | |
| total | ← | 4 |
| NO. 3 | | |
| 2.200kg | | |

1 Primeira pesagem



2 Segunda pesagem




3 Terceira pesagem



4 Número de pesagens / soma total



7.8 Totalização automática

Esta função permite adicionar automaticamente valores de pesagem individuais à memória da soma após descarregar a balança, sem pressionar a tecla  e imprimi-los após ligar uma impressora opcional.



- Ajustes do menu:
„P1 COM,, ⇒ „MODE” ⇒ „AUTO”, ver cap. 8.
O visor AUTO está sendo projetado.



Totalizar:

- ⇒ Pôr o material pesado A.

Quando o controle de estabilização for terminado com sucesso, o sinal sonoro é emitido. O valor de pesagem projetado é adicionado à memória da soma e imprimido.



- ⇒ Remover o material pesado. Outro material pesado pode ser adicionado somente quando a indicação é \leq zero.

- ⇒ Pôr o material pesado B.

Quando o controle de estabilização for terminado com sucesso, o sinal sonoro é emitido. O valor de pesagem projetado é adicionado à memória da soma e imprimido. O número de pesagens e peso serão projetados sucessivamente por 2 s.



- ⇒ Se for preciso, totalizar o material pesado sucessivo da maneira descrita acima. É preciso lembrar que o sistema de pesagem deve ser descarregado no intervalo entre as diferentes pesagens.
- ⇒ Este processo pode ser repetido freqüentemente até esgotar capacidades do sistema de pesagem.



Projeção e anulação do valor da pesagem, como também exemplo da impressão, ver cap. 7.7.



7.9 Pesagem de animais



A função de pesagem de animais serve para pesar materiais de pesagem instáveis. O sistema de pesagem determina e projeta um valor médio estável dos vários valores de pesagem.

O programa de pesagem de animais pode ser ativado abrindo o bloco de menu „P3 OTH” ⇒ „ANM” ⇒ „ON” (ver cap. 8) ou mais rápido através da combinação de teclas



⇒ Colocar o material pesado no sistema de pesagem e esperar até que se acalme um pouco.




⇒ Pressionar ao mesmo tempo as teclas  e , o sinal sonoro será emitido, o que significa que a função de pesagem de animais está ativa. O material pesado pode ser adicionado ou diminuído durante a formação do valor médio, porque o valor de pesagem está sendo continuamente atualizado.

⇒ Para desativar a função de pesagem de animais, pressionar simultaneamente as teclas  e .

7.10 Bloqueio do teclado

 
No ponto de menu „P3 OTH” ⇒ „LOCK” (ver cap. 8) existe a possibilidade de ativação/desativação do bloqueio do teclado.

À função ativa, o teclado será bloqueado após 10 minutos sem pressão de tecla. Após pressionar uma tecla, o comunicado „K-LCK” aparece.

Para eliminar o bloqueio, é preciso simultaneamente pressionar e segurar (2 s) as teclas ,  e  até surgir o comunicado „U LCK”.

7.11 Retroiluminação do visor

⇒ Pressionar e segurar (3 s) a tecla  até surgir o comunicado „setbl”.





⇒ Pressionar novamente a tecla , o parâmetro atual será projetado.

⇒ Escolher o ajuste desejado através da tecla .

bl on Retroiluminação sempre ligada.

bl off Retroiluminação desligada.

bl Auto Retroiluminação automática só ao prato de pesagem carregado ou à pressão da tecla.

⇒ Gravar o valor inserido pressionando a tecla  ou rejeitá-lo pressionando .

7.12 Função de autodesconectante „AUTO OFF”


Se nem o visor nem ponte de pesagem forem utilizados, o dispositivo desligar-se-á automaticamente após o tempo ajustado.

⇒ Pressionar e segurar (3 s) a tecla  até surgir o comunicado „setbl”.

SEtbl

⇒ Chamar a função **AUTO OFF** através da tecla .

SEtOF



⇒ Pressionar a tecla , o parâmetro atual será projetado.

⇒ Escolher o ajuste desejado através da tecla .

of on Função **AUTO OFF** inativa.












of 5 O sistema de pesagem será desligado após 5 minutos.

of 15 O sistema de pesagem será desligado após 15 minutos.



⇒ Gravar o valor inserido pressionando a tecla  ou rejeitá-lo pressionando .

8 Menu

Navegação no menu:

| | |
|--|--|
| Abertura do menu | <p>⇒ Ligar o aparelho e durante o autodiagnóstico pressionar a tecla .</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>⇒ Pressionar sucessivamente as teclas ,  e , o primeiro bloco de menu „PO CHK” será projetado.</p> <p style="text-align: center;"></p> |
| Escolha do bloco de menu | <p>⇒ A tecla  permite selecionar outros pontos particulares do menu.</p> |
| Escolha do ajuste | <p>⇒ Confirmar o ponto do menu selecionado pressionando a tecla . O ajuste atual será projetado.</p> |
| Mudança de parâmetros | <p>⇒ Teclas de navegação (ver cap. 2.1) permitem comutar entre os parâmetros disponíveis.</p> |
| Confirmação do ajuste / saída do menu | <p>⇒ Gravar o valor inserido pressionando a tecla , ou rejeitá-lo pressionando .</p> |
| Volta ao modo de pesagem | <p>⇒ Para sair do menu, pressionar várias vezes a tecla .</p> |

Revisão:

| Bloco do menu principal | Ponto do submenu | Ajustes disponíveis / explicação | | |
|--|------------------|--|--|--|
| PO CHK Pesagem com margem de tolerância, ver cap. 7.6 | SET H | Valor limite máximo, inserção, ver cap. 7.6 | | |
| | SET LO | Valor limite mínimo, inserção, ver cap. 7.6 | | |
| | BEEP | no | Sinal acústico desligado na pesagem com margem de tolerância | |
| | | ok | Sinal acústico é emitido quando o material pesado está dentro da faixa de tolerância | |
| | | ng | Sinal acústico é emitido quando o material pesado está além da faixa de tolerância | |
| P1 COM Parâmetros da interface | MODE | CONT | Transmissão contínua de dados | |
| | | ST1 | Transmissão no caso do valor estável de pesagem | |
| | | STC | Emissão permanente de dados do valor estável de pesagem | |
| | | PR1 | Transmissão após pressionar a tecla  | |
| | | PR2 | Totalização manual, ver cap. 7.7 Após pressionar a tecla  o valor da pesagem é adicionado à memória da soma e emitido. | |
| | | AUTO | Totalização automática, ver cap. 7.8 Esta função permite adicionar automaticamente à memória da soma e emitir valores de pesagem individuais após descarregar a balança. | |
| | | ASK | Comandos de controle remoto: R, „Leitura” T, „Tarar” Z, „Zerar” | |
| | BAUD | Possibilidade de escolher a velocidade de transmissão 600, 1200, 2400, 4800 e 9600 | | |
| | Pr | 7E1 | 7 bits, paridade “par” | |
| | | 7o1 | 7 bits, paridade “ímpar” | |
| | | 8n1 | 8 bits, sem paridade | |
| | PTYPE | tPUP | Regulação-padrão da impressora | |
| | | LP50 | Não documentado | |
| P2 CAL | COUNT | Projeção da resolução interna | | |
| | DECI | Posição do ponto decimal | | |
| | DUAL | Tipo de balança, possibilidade e precisão de leitura (não aferida) ou legibilidade (aferida) | | |
| | CAL | Ajustar, ver cap. 6.5 | | |
| | GrA | Não documentado | | |
| P3 OTH ver cap. 7.9/7.10 | LOCK | on | Bloqueio do teclado ligado | |
| | | off | Bloqueio do teclado desligado | |
| | ANM | on | Pesagem de animais ligada | |
| | | off | Pesagem de animais desligada | |

9 Conservação, manutenção em bom estado, utilização

9.1 Limpeza

- O equipamento deverá ser desligado da fonte de alimentação antes de iniciarse a limpeza.
- Não utilizar produtos de limpeza agressivos (solventes etc.).

9.2 Conservação, manutenção em bom estado


O equipamento pode ser operado e conservado somente por funcionários treinados e autorizados pela firma KERN.

A balança deverá ser desligada da rede antes de aberta.

9.3 Utilização

A utilização de embalagem e equipamento deve ser feita de acordo com as leis da região ou país obrigatórias no local de exploração do equipamento.


9.4 Comunicados de erros

| Comunicado de erros | Descrição | Possíveis causas |
|---------------------|---|--|
| - - - - - | Ultrapassagem da carga máxima | <ul style="list-style-type: none">• Descarregar a balança ou diminuir a carga preliminar. |
| "Err 4" | Ultrapassagem da gama de zeragem ao ligamento da balança ou pressão da tecla  (em geral 4% Máx.) | <ul style="list-style-type: none">• Objeto no prato de pesagem• Sobrecarga durante a zeragem• Ajustagem incorreta• Células de pesagem danificadas• Eletrônica danificada |
| "Err 6" | Valor além da faixa do conversor A/D (analógico-digital) | <ul style="list-style-type: none">• Prato de pesagem não instalado• Células de pesagem danificadas• Eletrônica danificada |

Em caso de surgimento de outros comunicados de erros, desligue e novamente ligue a balança. Caso o comunicado de erro continue surgindo, informe o fabricante.

10 Saída de dados RS 232C

Por meio da interface RS 232C, dependendo do ajuste no menu, os dados da pesagem podem ser emitidos através da interface automaticamente ou após

pressionar a tecla .

Transferência de dados é assíncronica no código ASCII.

Para garantir uma comunicação entre a balança e impressora, as seguintes condições precisam ser cumpridas:

- Ligar a balança com interface da impressora por meio dum cabo adequado. O funcionamento sem interferências é garantido só ao usar cabo de interface correspondente da empresa KERN.
- Parâmetros de comunicação (velocidade de transmissão, bits e paridade) da balança e impressora devem ser conformes. Descrição detalhada dos parâmetros da interface, veja o capítulo 8, bloco de menu „P1 COM”.

10.1 Dados técnicos

| | |
|---------------------------|---|
| Terminal | junta D-sub pequenina de 25-pinos Pino 2 - entrada Pino 3 - saída Pino 5 - ligação à terra |
| Velocidade de transmissão | 600/1200/2400/4800/9600 |
| Paridade | 8 bits, sem paridade / 7 bits, paridade “par” / 7 bits, paridade “ímpar” |

10.2 Modo de impressora

- Impressão padronizada „Dados de pesagem”


| | |
|------|----------------|
| ST | Valor estável |
| US | Valor instável |
| GS | Peso bruto |
| NT | Peso líquido |
| <lf> | Linha vazia |
| <lf> | Linha vazia |

- Impressão „Memória da soma”

| | | |
|-------------|-------------|---------------------------------------|
| ***** | | |
| <lf> | Linha vazia | |
| TOTAL NO: | 3 | Número de pesagens |
| TOTAL wgt.: | 0.447KG | Soma de todas as pesagens individuais |
| ***** | | |

10.3 Transmissão contínua de dados

 con1: Modo de pesagem



HEADER1: ST=ESTÁVEL, US=INSTÁVEL

HEADER2: NT=LÍQUIDO, GS=BRUTO

11 Auxílio em caso de pequenas avarias

Em caso de interferência no processo do programa da balança, deve-se desligá-la e desconectá-la da rede por um momento. Em seguida deve-se recomeçar o processo de pesagem.

Ajuda:

Interferência

Possível causa

Indicação de peso não está iluminada.

- A balança está desligada.
- Interrupção da ligação com a rede (cabo de alimentação danificado).
- Queda de tensão na rede.
- Pilhas descarregadas ou colocadas incorretamente
- Sem pilhas.

Indicação de peso modifica-se freqüentemente.

- Correnteza ou movimento de vento.
- Vibrações de mesa / piso.
- Contato do prato de pesagem com corpos estranhos.
- Campos eletromagnéticos/cargas estáticas (escolha outro lugar de instalação da balança. Caso seja possível, desligue o aparelho causador da interferência)

O resultado da pesagem está evidentemente errado.

- O visor da balança não está zerado
- Ajustagem incorreta.
- Há fortes oscilações de temperatura.
- Não se passou um tempo de aquecimento requerido.
- Polos eletromagnéticos/cargas estáticas (escolha outro lugar de instalação da balança/ caso seja possível, desligue o aparelho causador da interferência).

Em caso de surgimento de outros comunicados de erros, desligue e novamente ligue a balança. Caso o comunicado de erro continue surgindo, informe o fabricante.